



پل دره سعید آباد تبریز و نیاز مبرم به بهسازی

ارژنگ صادقی، استادیار گروه عمران دانشکده فنی، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

۱- چکیده

پلها از جمله شریانهای مهم حیاتی سازه‌ای می‌باشند. آنها نه تنها به انتقال وسایل نقلیه از روی موانع کمک می‌کنند، بلکه می‌توانند نقشی کلیدی در مواقع بحرانی ایفا نمایند. وجود پل‌های سالم پس از سوانح طبیعی مانند زلزله می‌تواند کار امداد رسانی را تسهیل نماید؛ لذا حصول اطمینان از وجود پل‌های با آسیب‌پذیری کم در مسیر راه‌های مواصلاتی اصلی، امری الزامی است.

پل دره سعید آباد در دره لرزه‌خیز شبلی قرار دارد و از جمله پل‌های مهم مسیر اصلی تبریز - تهران می‌باشد. این پل در حدود ۴۵ سال پیش ساخته شده است. به علت عدم نگهداری صحیح، پل مذکور دچار آسیب‌های جدی سازه‌ای شده و تعمیرات مختلفی بر روی آن انجام شده است؛ لیکن روند افزایش آسیب‌های وارد به پل به علت عدم چاره‌جویی اساسی ادامه داشته و اکنون به مراحل بحرانی رسیده است.

در این مقاله، اشکالات عمده پل دره سعید آباد از نظر لرزه‌ای مطرح و نشان داده شده است که باید هر چه زودتر تمهیداتی جدی برای این پل مهم اندیشیده شود.

کلیدواژه‌ها: بهسازی، پل بتنی، شریان‌های حیاتی، طرح لرزه‌ای، آیین‌نامه زلزله، پس‌تنیدگی.

۲- مقدمه

پل دره سعید آباد واقع در ۲۵ کیلومتری تبریز، در اوایل سال ۱۳۴۰ هجری شمسی و در مسیر ارتباطی تبریز - تهران شروع به احداث گردیده و در سال ۱۳۴۴ به اتمام رسیده است [۱]. پل مذکور، در مجموع بالنسبه زیبا و از نظر اجرایی دارای کیفیت ساخت خوبی بوده است.

این پل، بتنی و پایه‌های آن در جهت عرضی به صورت قاب بادوستون استوانه‌ای از بتن مسلح می‌باشد. پایه‌های میانی این پل از کف بستر رودخانه کم‌آبی که از زیر آن می‌گذرد، ۲۵ متر ارتفاع داشته و قطر آنها ۱/۷۵ متر می‌باشد. طول این پل ۲۱۰ متر و از ۷ دهانه ۳۰ متری تشکیل یافته است.

در دو انتهای پل، دو کوله بتنی برای نشیمن عرشه تعبیه گردیده است. ارتفاع این کوله‌ها به علت قرار گرفتن در داخل خاک قابل تشخیص نیست.

عرشه پل از هفت دهانه ساده تشکیل شده است. عرشه‌ها بر روی چهار تیر بتنی پیش‌ساخته I شکل به ارتفاع ۱۴۰ سانتیمتر قرار گرفته‌اند. فاصله تیرهای عرضی از همدیگر در وسط برابر ۲۷۷ سانتیمتر و در کنار، برابر ۲۱۲ سانتیمتر می‌باشد. عرشه از بتن مسلح و تیرهای اصلی بتنی با کابل به صورت تنیده اجرا شده‌اند. عرشه این پل به صورت دو خطه می‌باشد.

۳- اشکالات پل دره سعید آباد

پلها از جمله شریانهای حیاتی سازه‌ای می‌باشند. آنها به مثابه رابطهای مهمی در شبکه ترابری سطحی عمل نموده و خرابی پلها در هنگام زلزله می‌تواند امداد رسانی را تحت تأثیر قرار دهد (تصویر ۱).



تصویر (۱): نمای کلی پل دره سعید آباد

موارد فراوانی از صدمه دیدن پلها در زلزله‌های گذشته در سراسر دنیا وجود دارد. پریود طبیعی ارتعاش بیشتر پلها در حدود 0.2 الی 1.2 ثانیه می‌باشد. در این محدوده، ضریب پاسخ سازه، زیاد و نزدیک به پریود غالب حرکت زمین می‌باشد؛ لذا تأثیر مخرب زلزله بر این سازه‌ها قابل توجه و ویران کننده است. پل سعید آباد نزدیک گسل شبلی - بستان آباد و در واقع در نوار زلزله تبریز واقع می‌باشد. آخرین زلزله اتفاق افتاده در گسل شبلی مربوط به سال ۱۱۳۳ ه. ق. (۱۷۲۱ م.) با بزرگای $7/3$ بوده که آثار مخرب فراوانی در منطقه داشته است. طول گسیختگی ناشی از این زلزله، 120 کیلومتر و عرض آن 3 کیلومتر نوشته شده است [۲]. این مطلب مبین آن است که باید پل در مقابل زلزله‌های محتمل پایداری کافی داشته باشد. علاوه بر این، با توجه به زمان طراحی و ساخت پل در حدود ۴۵ سال پیش، پایداری لرزه‌ای آن باید مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد؛ زیرا

دانش مهندسی در مورد زلزله در حال حاضر بسیار فراتر از ۴۵ سال پیش است و در کلیه کشورهای لرزه خیز، نوعاً پلهای مهم قدیمی مورد بررسی و ترمیم قرار می‌گیرند. با توجه به مشاهدات و بررسیهای نگارنده، این پل فاقد مقاومت کافی در برابر زمین لرزه‌های قوی و حتی متوسط می‌باشد و دلایل ضعف آن به اختصار عبارتند از:

۱- در بیشتر کشورهای جهان از جمله آمریکا تا سال ۱۹۴۰ میلادی (۱۳۱۹ شمسی) آیین نامه طراحی پل بدون اشاره به لزوم در نظر گرفتن نیروی ناشی از زلزله مورد استفاده قرار می‌گرفت. از سال ۱۹۴۰ در نظر گرفتن نیروی زلزله در طراحی پلها ابتدا در کالیفرنیا و متعاقب آن از سال ۱۹۴۹ در ویرایش پنجم آشتو در تمام آمریکا (بدون ارائه دستورالعملی برای تعیین این نیرو) الزامی شد. در سال ۱۳۴۰ شمسی (۱۹۶۱ م.) و زمان ساخت پل سعید آباد) روش تعیین نیروی ناشی از زلزله با توجه به ساختگاه پل بین 0.4 و وزن پل برای سازه‌های واقع بر روی پی گسترده، الی 0.6 و وزن پل برای سازه‌های واقع بر روی شمع، وارد مقررات طراحی پلهای آمریکا گردید. پس از زلزله سال ۱۹۷۱ سان فرناندو، ابتدا در سال ۱۹۷۳ م. (۱۳۵۲ ش.) در ایالت کالیفرنیا و از سال ۱۹۷۵ م. (۱۳۵۴ ش.) توسط آشتو برای کل آمریکا مقررات جدیدی برای طرح لرزه‌ای پلها شامل ارتباط محل با گسل فعال، پاسخ لرزه‌ای خاک محل و مشخصات دینامیکی پل ارائه گردید. در سال ۱۹۹۲ م. (۱۳۷۱ ش.) و پس از زلزله‌های ۱۹۸۴ نورتریج و ۱۹۸۵ مکزیک، مقررات لرزه‌ای آشتو تغییر اساسی کرد و به صورت یک بخش متمایز منتشر گردید.

در ژاپن نیز تخریب وسیع پلها در زلزله‌های مختلف از جمله زلزله ۱۹۹۵ کوبه همراه با تحقیقات وسیعی که پس از این زلزله‌ها انجام شد، در سال ۱۹۹۶ میلادی (۱۳۷۵ ش.) به تغییرات اساسی در آیین نامه طراحی لرزه‌ای پلها در ژاپن منجر شد.

بعضی از اصلاحات اساسی آیین نامه پل در سال ۱۹۹۶ به قرار زیر است:

- طراحی ستونها و پی های بتنی با معیار شکل پذیری؛

- تعامل با آبگونیگی و حرکات ناشی از آبگونیگی؛

- منظور نمودن اثر حرکت نزدیک گسل بر روی پلها.

الزام این مقررات موجب شد که ۲۷۰۰۰ پایه پل ترمیم شود [۳].

آیین نامه زلزله پلسازی در ایران نیز برای اولین بار به صورت پیش نویس در سال ۱۳۷۲ توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن تدوین گردید. این آیین نامه در سال ۱۳۷۵ مورد تصویب هیأت دولت قرار گرفت و رعایت آن توسط مشاوران الزامی شد [۴].


ملاحظه می گردد که در زمان طراحی پل دره سعید آباد (۱۳۴۰)، آیین نامه های لرزه ای پلسازی، مراحل رشد اولیه خود را سپری می نموده و اصولاً معلوم نیست با توجه به نبود آیین نامه پلسازی کشوری در ایران بر چه اساسی اثر زلزله در آن منظور شده است. پل های چند دهه قبل را با توجه به فقدان آیین نامه مدون پلسازی در ایران می توان نامطمئن تلقی نمود. هر چند بسیاری از این پلها توسط مهندسين مشاور مجرب طراحی و دانش موجود زمان در طرح آنها به کار گرفته شده است، لیکن بررسی مجدد پایداری لرزه ای این پلها با توجه به پیشرفتهای به دست آمده در دانش مهندسی زلزله در سالهای اخیر امری اجتناب ناپذیر است. اینکه این بررسی برای همه پلها ضرورت دارد یا نه به عوامل متعددی از جمله مسائل اقتصادی بستگی دارد؛ ولی در مورد پلهای راههای اصلی این امر اجتناب ناپذیر می باشد.

ظاهراً در طراحی پلهای ایران غالباً، شتاب افقی ۱۰ درصد شتاب ثقل زمین در نظر گرفته شده است [۵]. در حالی که طبق آیین نامه "طرح لرزه ای پلهای ایران" این مقدار باید در مناطق با



خطر زلزله بسیار زیاد برابر ۰/۳۵ شتاب ثقل زمین باشد. اگر با خوش بینی فرض شود که نیروی زلزله در این پل در نظر گرفته شده، این نیرو فقط برابر ۳۰ درصد نیروی معادلی است که آیین نامه امروز آن را تأکید می کند. از طرف دیگر، نیروی زلزله معادل در آیین نامه که با توجه به رفتار غیر خطی و با فرض ضریب رفتار سازه پل در حدود ۴ تا ۶ به دست می آید، به مراتب کمتر از میزان واقعی اثر زلزله است؛ لذا وضعیت بحرانی این پل با توجه به اینکه در طراحی پایه ها از خاموت دور پیچ استفاده نشده و خاموتهای مورد استفاده (و حتی میلگردهای اصلی) هم در برخی از پایه ها به علت خوردگی کاملاً از بین رفته اند، بیشتر آشکار می شود (تصویر ۲).

۲- افتادن عرشه ساده از روی پایه ها به علت ارتعاش غیر هم فاز پایه ها و نیز نداشتن نشیمن کافی در جهت محور پل در روی پایه، یکی از علل عمده آسیبهای وارده به پلها در هنگام زلزله می باشد. این مطلب در مورد پلهای با پایه های بلند حادثر خواهد بود؛ زیرا با افزایش ارتفاع پایه ها، نرمی و جابه جایی انتهایی آنها افزایش پیدا کرده و در نتیجه عرشه در صورتی که تکیه گاه کافی در روی پایه پل نداشته باشد، به پایین می افتد. برای اجتناب از این امر، آشتو مقررات جدیدی از سال ۱۹۹۵ م. وضع نموده است که این پلها فاقد آن می باشند؛ لذا پایداری طولی عرشه پل در روی تکیه گاهها در هنگام بروز زلزله مورد تردید می باشد. علاوه بر این، به علت عدم تعبیه بلوکهای برشگیر عرضی در روی سرتیرها، پایداری جانبی عرشه ها نیز در روی پایه ها قابل اعتماد نیست (تصویر ۳).

۳- پل دره سعید آباد در منطقه برفگیر و کوهستانی شبلی قرار دارد و در زمستان هر سال در معرض بارشهای سنگین برف می باشد. از آنجایی که این پل در مسیر جاده پر رفت و آمد تبریز به تهران قرار دارد و باید باز باشد، هنگام زمستان از نمک

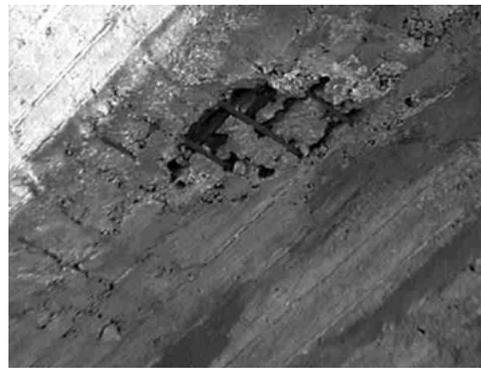

تصویر (۳): خرابی رایج عرشه ساده و عدم تعبیه برشگیر عرضی در کنار تیرهای اصلی و کم بودن عرض سرتیر و نشیمنگاه شاهتیرها

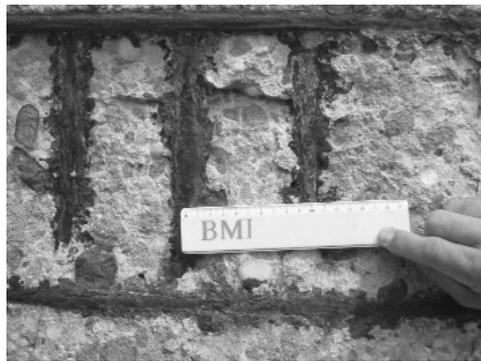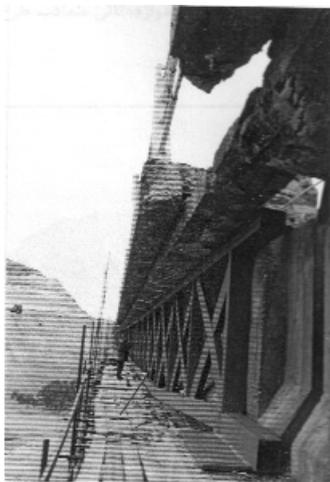

تصویر (۲): قسمتهایی از پل که خوردگی در آنها به قلوه‌کنی، تورق بتن پوشش و از بین رفتن میلگردهای اصلی و خاموتها منجر گردیده است.


برای جلوگیری از یخبندان در روی پل استفاده می‌شود. نمک و آب بتدریج در قسمتهای مختلف عرشه، تیرهای طولی و پایه‌ها نفوذ کرده و این امر باعث خوردگی میلگردها و تندانه‌های پیش‌تندگی داخل پل در بعضی از قسمتها شده و پل را دچار اشکالات اساسی نموده است (تصویر ۴).



تصویر (۴): قسمت افتاده تیر اصلی و جانشین‌سازی آن با خرپای فلزی (تصاویر) خرپاهای جایگزین را از زیر و پهلو نشان می‌دهند.

به‌علت شدت خوردگی در عرشه و یکی از تیرهای اصلی دهانه دوم طرف تهران، تندانه‌های پیش‌تندگی و میلگردهای اصلی از بین رفته و تکه‌هایی از تیر اصلی از آن جدا شده و به زمین

اثر کلریداسیون ترک خورده‌اند (تصویر ۶).

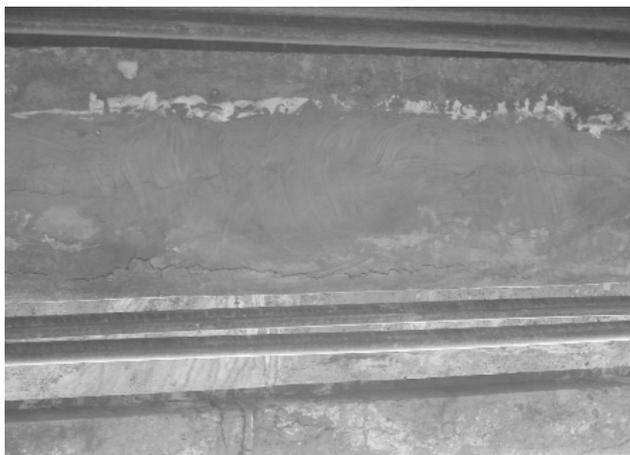

تصویر (۶): ترک خوردگی اپوکسی در زیر تیرهای اصلی

۴ - تیرهای طولی بر روی پایه‌ها به صورت مستقیم و بدون واسطه قرار گرفته‌اند و یا بر روی بالشتک‌های فلزی از بین رفته می‌باشند. اگر هم دستگاه‌های تکیه‌گاهی دیگری مثل الاستومر و یا غیره وجود داشته (که با توجه به زمان ساخت پل بعید می‌باشد)، در حال حاضر از بین رفته و عرشه به صورت صحیح حرکات لازم را در زمان انبساط و انقباض حرارتی و یا دوران ناشی از تردد انجام نمی‌دهد؛ لذا تنش‌های ثانوی قابل ملاحظه‌ای در داخل عرشه و تیرهای اصلی بتنی ایجاد می‌شود که این حالت نیز ناپایداری پل در هنگام زمین‌لرزه را افزایش می‌دهد (تصویر ۷).



تصویر (۷): نشست تیرهای اصلی بر روی سر تیرها بدون واسطه

سقوط کرده است. تیر آسیب‌دیده با دو خرپای فلزی جایگزین شده و بقیه تیرهای اصلی کناری نیز به عنوان احتیاط و پیشگیری توسط تندانهایی از بیرون تنیده شده‌اند. در نتیجه، یکی از عرشه‌های این پل دارای یک تیر اصلی فلزی خرپایی، دو تیر اصلی میانی بتنی پیش‌تنیده قدیمی و یک تیر اصلی کناری (در قرینه خرپا) که به صورت خارجی مجدداً تنیده شده می‌باشد. حاصل این امر توزیع سختی نامتقارن در عرض عرشه است و این مطلب با مشاهده ارتعاش شدید پل هنگام ورود وسایل نقلیه سنگین به عرشه مورد نظر قابل درک می‌باشد. در حالی که چنین ارتعاشی در دهانه‌های دیگر محسوس نیست؛ لذا به علت عدم تجانس سختی در تیرها، عرشه مذکور تحت اثر خستگی قرار داشته و این امر با گذر زمان تنش مقاوم را چه در بتن و چه در فولاد کاهش خواهد داد. اثر مخرب زلزله در چنین شرایطی بمراتب بیشتر خواهد بود؛ لذا پایداری پل از ناحیه عرشه مذکور در هنگام زلزله نیز قابل اعتماد نخواهد بود (تصویر ۵).



تصویر (۵): کابل‌های تقویت که به صورت خارجی و از دو طرف تیرهای طولی رد شده‌اند.

تیرهای دیگر دهانه‌ها هم (بویژه تیرهای کناری) در معرض خوردگی روز افزون می‌باشند؛ به طوری که پوشش اپوکسی (در بعضی از قسمتهای ترک خورده تیرهای اصلی جهت محافظت در برابر خوردگی با چسب اپوکسی پوشش داده شده‌اند) مؤثر نبوده و تحت فشار افزایش حجم، میلگردها بر

۴ - نتیجه گیری

با توجه به آنچه ذکر شد پل دره سعید آباد در هر لحظه در معرض آسیب جدی ناشی از تردد و نهایتاً زلزله های قوی و حتی متوسط قرار دارد. تعمیرات مکرر انجام شده به علت عدم رفع ریشه ای مشکلات پل چاره ساز نبوده، پس از مدتی ضعفها از جای دیگر نمود یافته است؛ لذا هرچه زودتر باید پل مذکور از نظر سازه ای مورد بررسی جدی قرار گرفته و در صورت اقتصادی بودن به صورت اساسی ترمیم یافته و یا جایگزین مناسبی برای این پل در نظر گرفته شود.

۵- مراجع

۱. سلطانی، ابوالقاسم. (۱۳۸۱). بازسازی پل سعید آباد محور تبریز - میانه [گزارش]. روابط عمومی اداره کل راه استان آذربایجان شرقی.
۲. بربریان، مانوئل. (۱۳۷۴). نخستین کاتالوگ زلزله و پدیده های طبیعی ایران زمین: جلد نخست. تهران: مؤسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله.
3. Kawashima, K. (2000). Seismic design and retrofit of bridges. Proc. 12th world conference on earthquake engineering. Auckland, New Zealand.
۴. برجیان، حبیب. (اردیبهشت ماه ۱۳۷۷). آسیب پذیری لرزه ای شریانهای ترابری ایران. مجموعه مقالات اولین همایش ملی مهندسی زلزله شریانهای حیاتی. تهران: مؤسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله.
۵. جلالیان، کریم. (اردیبهشت ماه ۱۳۷۷). مبانی طراحی و نیازهای پژوهشی در مورد راهها از نظر شریانهای حیاتی و مهندسی زلزله. مجموعه مقالات اولین همایش ملی مهندسی زلزله شریانهای حیاتی. تهران: مؤسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله. ►