

عملکرد ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها در زلزله‌های دوگانه ۶ فوریه قهرمان ماراش ترکیه

مرتضی بسطامی



دانشیار و مدیر گروه مهندسی زلزله شریان‌های حیاتی



پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

INTERNATIONAL INSTITUTE OF EARTHQUAKE ENGINEERING AND SEISMOLOGY

مقدمة

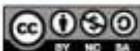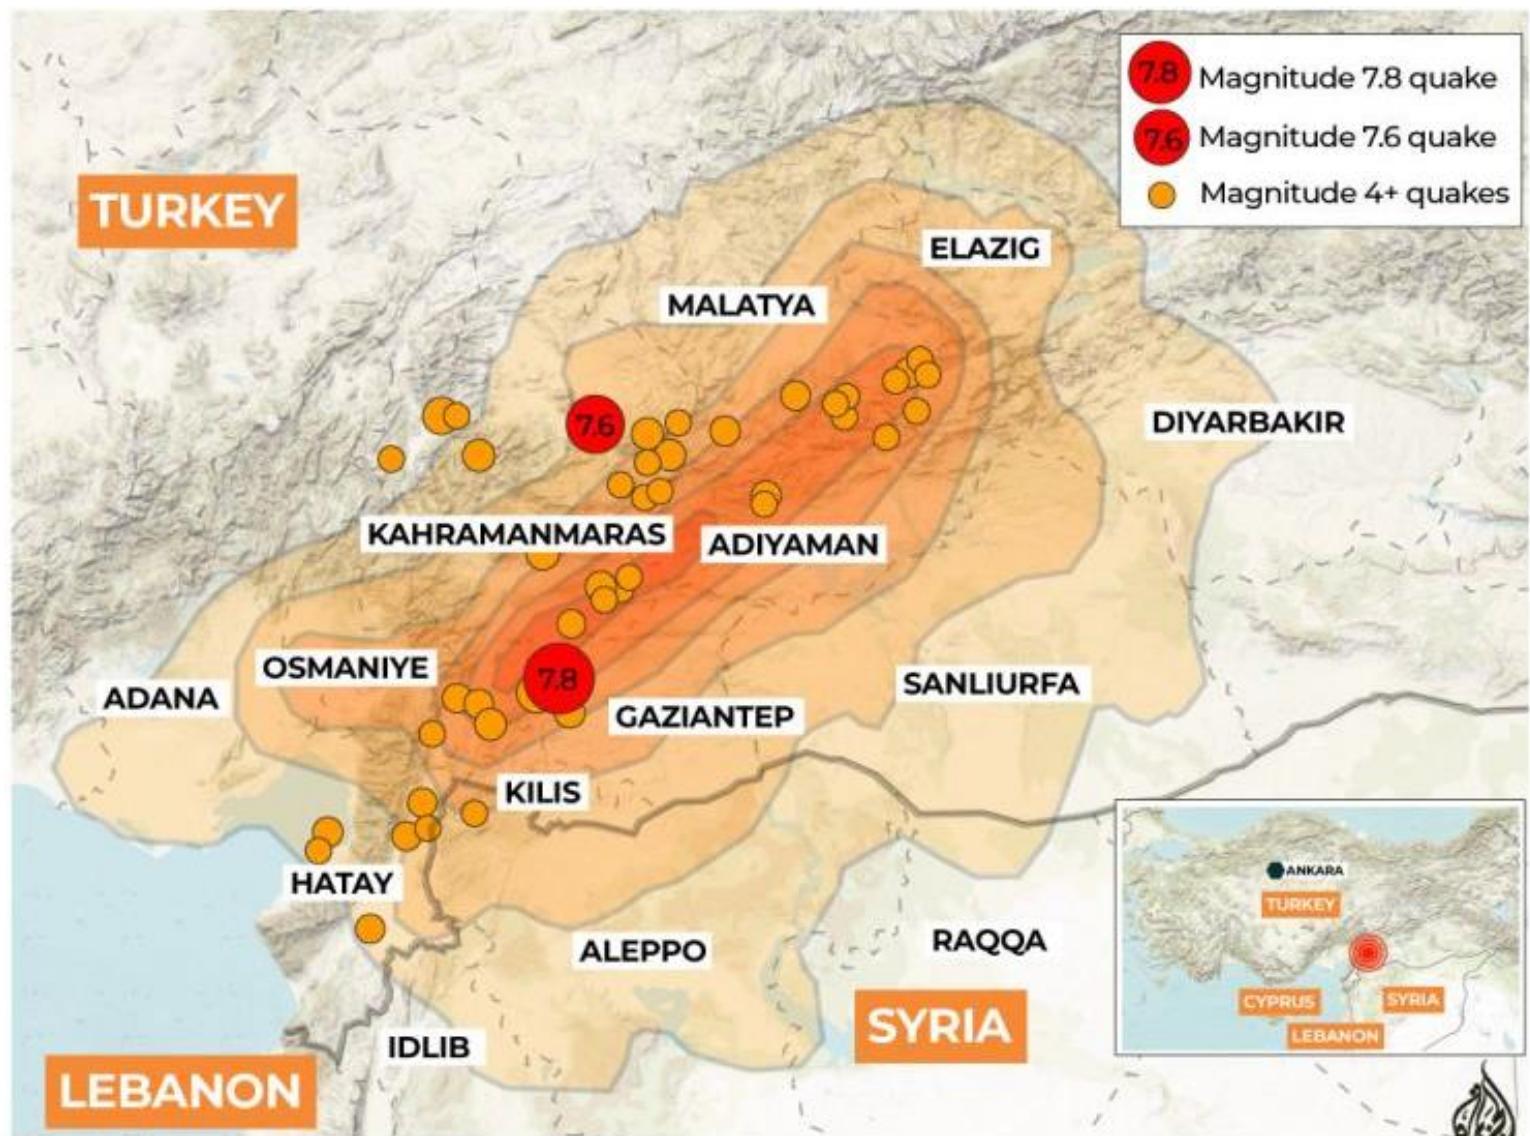

©Mapbox, ©OpenStreetMap

Source: Al Jazeera | Updated: February 6, 2023

@AJLabs ALJAZEERA

مقدمه

- مساحت و جمعیت مناطق تحت تاثیر زلزله های دوگانه ۷.۸ و ۷.۵ ترکیه(آسیب جزیی تا شدید)

تقریبا ۹۹ هزار کیلومترمربع (۱۲.۶۴ درصد از مساحت ترکیه)
حدود ۱۳.۴ میلیون نفر (۱۵.۷۴ درصد از جمعیت ترکیه)

- مساحت و جمعیت مناطق تحت تاثیر زلزله سرپل ذهاب با بزرگای ۷.۳
نصف استان کرمانشاه(شامل ۷ شهرستان)

تقریبا ۱۲ هزار کیلومترمربع (۰.۷۰ درصد از مساحت ایران)
حدود ۵۰۰ هزار نفر (۰.۶۰ درصد از جمعیت ایران)

مساحت و جمعیت مناطق تحت تاثیر در زلزله ترکیه به ترتیب حدود ۸ و ۲۷ برابر زلزله سرپل ذهاب است.

قاضی انتپ





قهرمان ماراش

فروریزش کامل ساختمان های بلندمرتبه قابل توجه بود



تیپ بندی ساختمان ها

- از لحاظ رعایت ضوابط آیین نامه ای با دیدگاه لرزه ای
 - قبل از سال ۲۰۰۰
 - بعداز سال ۲۰۰۰
- از لحاظ مصالح:
 - بتن آرمه(تیپ غالب)
 - مصالح بنایی
 - فولادی(به ندرت)

ساختمان های با مصالح بنایی

- ساختمان های بنایی دومین نوع ساختمان در ترکیه هستند.
- اگرچه در صد بنایی در مناطق شهری کم است، اما در مناطق روستایی بیشتر دیده می شود.
- مشابه سایر ساختمان ها، ساختمان های بنایی غیر مهندسی در منطقه یا متحمل خرابی قابل توجهی شدند یا تحت دو حرکت زلزله فرو ریختند.
- با این حال، ریزش ساختمان های مصالح بنایی ساخته شده با مصالح نسبتاً بهتر و دارای ۱-۳ طبقه در مقایسه با ساختمان های بتنی ۸-۱۰ طبقه کمتر بود.
- به نظر می رسد که ارتفاع و استحکام ساختمان ها نقش مهمی داشته است. علاوه بر این، بسیاری از بناهای بنایی تاریخی به دلیل تکان های شدیدی که تجربه کردند، دچار آسیب یا فروریختن شدید شدند.

ارزیابی خسارت ساختمان ها

- بررسی خسارت انجام شده توسط بیش از ۷۳۲۸ مهندس و کارشناس ترک، از جمله ۴۰۰ نفر از استادان و دستیاران بیش از ۲۰ دانشگاه، بلافاصله پس از این رویداد آغاز به کار کردند.
- البته دانشگاه های فنی محلی و آموزشکده های فنی به همراه دانشجویان مهندسی سازه/ عمران. بسیاری از مهندسان عمران داوطلب از نهادها و سازمان های مختلف که می خواستند در ارزیابی خسارت ساختمان شرکت کنند، پس از آموزش های لازم به مناطق مورد نیاز اعزام شده و در این روند مشارکت داشتند.
- ابتدا بر بدترین شهرهای آسیب دیده در ۱۱ استان آسیب دیده که به عنوان "مناطق فاجعه" اعلام شده اند، تمرکز شد.
- این تلاش عظیم توسط اداره کل ساخت و ساز وزارت محیط زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی ساماندهی شد.
- در ده روز اول حدود ۳۸۷۰۰۰ ساختمان با حدود یک میلیون و هشتصد و شصت هزار واحد مورد ارزیابی اولیه قرار گرفتند.

سطح بندی ساختمان های ارزیابی شده

ساختمان های مورد بازرگانی در چهار سطح ایمنی طبقه بندی شدند:

الف) "به شدت آسیب دیده یا تخریب شده، باید فوراً تخریب شود" (Acil-Yikilacak)

(Agir Hasarli

ب) «آسیب متوسط دیده» (Orta Hasarli)

ج) «آسیب جزئی دیده» (Az Hasarli)

د) "بدون آسیب" (Hasarsiz)

آمار ارزیابی خسارت ساختمان های مسکونی در ۱۱ استان تحت تاثیر زلزله

در ۱۹ فوریه ۲۰۲۳ (مرجع: بانک جهانی)

کل واحدهای مسکونی					کل ساختمان ها					استان
کل خسارات	عدم خسارت	خسارت جزیی	خسارت متوسط	خسارت شدید	کل خسارات	عدم خسارت	خسارت جزیی	خسارت متوسط	خسارت شدید	
۱۸۳۴۴۸	۱۱۳۸۹۰	۵۳۹۸۶	۱۰۶۶۷	۱۷۱۵	۱۳۱۴۱	۹۳۹۶	۲۵۶۸	۴۶۲	۹۷	آدانا
۳۷۳۹۴۷	۴۰۰۳۷	۶۳۷۳۷	۱۷۴۹۸	۴۴۸۱۷	۶۳۴۵۲	۱۸۵۹۸	۱۹۴۱۰	۴۳۳۸	۱۳۷۳۰	آدیامان
۳۷۳۹۴۷	۲۲۶۹۵۳	۱۰۹۷۸۴	۱۲۱۰۶	۸۲۸۴	۴۵۱۴۹	۲۷۲۳۴	۱۰۹۷۷	۱۰۴۴	۱۱۱۰	دياربکر
۴۴۵۳۶	۱۵۴۰۱	۲۱۹۱۱	۱۰۲۷	۵۱۹۳	۴۸۱۰	۱۲۶۶	۲۱۷۶	۱۷۴	۱۰۳۶	الاذيق
۸۴۲۸۱۱	۴۶۱۹۲۶	۲۵۲۰۸۹	۲۲۸۲۹	۳۶۶۲۰	۲۲۸۲۷۲	۱۳۵۸۰۹	۴۲۹۴۵	۵۶۶۲	۱۵۰۸۸	قاضی انپ
۴۶۵۸۱۳	۱۶۹۷۱۱	۱۱۷۵۸۸	۲۲۳۵۱	۱۲۳۳۴۹	۱۵۸۱۱۲	۷۷۱۰۷	۲۶۱۱۲	۷۲۸۱	۳۰۱۱۲	هاتای
۲۵۷۷۶۲	۵۴۱۸۰	۸۸۷۶۳	۱۲۰۹۸	۶۲۵۴۷	۶۴۸۸۳	۱۷۲۳۲	۱۷۷۴۵	۱۶۹۴	۱۶۸۷۰	مالاتیا
۳۷۴۲۱۸	۹۸۲۴۲	۱۳۹۴۰۶	۱۲۹۷۵	۸۴۰۵۹	۱۱۷۸۰۱	۴۵۳۹۵	۳۲۶۶۴	۲۲۰۸	۲۲۱۱۳	قهرمان ماراش
۳۲۷۱۳۰	۱۲۳۹۱۶	۱۶۵۴۵۳	۵۹۳۲	۲۵۳۵	۶۳۴۲۸	۳۰۹۶۴	۲۲۹۱۳	۸۲۹	۶۶۳	شانلی اورفا
۵۵۲۹۰	۲۵۳۰۱	۲۴۰۴۴	۱۶۲۹	۱۹۲۱	۱۵۳۸۷	۷۹۱۸	۴۷۴۶	۳۰۷	۱۲۶۱	کیلیس
۱۵۸۲۴۱	۸۰۰۹۷	۵۴۹۵۹	۲۴۷۲	۱۲۵۰۵	۵۶۳۷۱	۳۶۶۶۶	۱۱۸۳۰	۴۶۵	۳۷۹۴	عثمانیه
۳۲۷۳۶۰۵	۱۴۰۹۶۵۴	۱۰۹۱۷۲۰	۱۳۳۵۷۵	۳۸۴۵۴۵	۸۳۰۷۸۳	۴۰۷۷۸۶	۲۰۵۰۸۶	۲۴۴۶۴	۱۰۵۷۹۴	کل

آمار ارزیابی خسارت ساختمان های مسکونی

- بر اساس نتایج منتشر شده، تعداد ساختمان های «برای تخریب»، حدود ۱۰۵۰۰۰ ساختمان بود که شامل حدود ۳۸۵۰۰ واحد بود که ابتدا باید تخریب و سپس بازسازی شوند که برآورد می شد حدود دو سوم این ساختمان ها در سه استان قازی انتپ، هاتای و قهرمان ماراش که بیشترین آسیب را دیده اند، باشند.
- حدود یک چهارم دیگر در استان های مالاتیا و آدیامان هستند.
- در شش استان باقی مانده، از هر ده ساختمان کمتر از یک ساختمان برای تخریب وجود دارد.
- از نظر توزیع خسارت، حدود ۱۳ از ساختمان ها و کمی بیش از ۱۴ درصد از واحدهای مسکونی در سطح «به شدت آسیب دیده یا تخریب شده و نیاز به تخریب فوری» ارزیابی شدند.
- حدود ۷۳ درصد از ساختمان هایی که تا آن زمان بررسی شده بودند، قابل سکونت بودند که شامل ساختمان های با آسیب های جزئی (۲۰۵۰۸۶؛ ۲۴ درصد) یا بدون آسیب (۴۰۷۷۸۶؛ ۴۹ درصد) بودند.
- مابقی ساختمان هایی وجود داشتند که به دلایلی مانند عدم دسترسی که حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد ساختمان ها را تشکیل می دادند باید بعدا مورد بررسی قرار گیرند و یا ساختمان هایی که «آسیب متوسط دیده» می باشند که نیاز به بررسی بیشتر دارند که جزو ساختمان های تخریبی یا تعمیری قرار گیرند.

سامانه ارزیابی خسارت

- پس از تکمیل ارزیابی خسارت، شهروندان می‌توانند آدرس و شناسه خود را در سایت اینترنتی که اعلام شده بود، را وارد کنند و نتیجه ارزیابی آسیب خانه خود را از طریق دولت الکترونیکی ببینند و به اطلاعات دسترسی پیدا کنند.
- بنابراین می‌توان تعیین کرد که آیا ساختمان به عنوان آسیب دیده طبقه بندی شده است یا خیر، و اینکه در چه سطحی از آسیب ارزیابی شده است را با یک جستجوی ساده پیدا کرد.
- در مورد ارزیابی آسیب، در صفحه نمایش، اسم شهر، منطقه، محله، خیابان، همسایه‌ها و ساختمان از شهروندان خواسته می‌شود.

سامانه ارزیابی خسارت

- در روزهای ابتدایی بعداز زلزله، داده های تفصیلی که آمار خسارت ساختمان را به تفکیک سطح خسارت و ناحیه و محله ارائه می دهد، بیشتر برای تعیین دو دسته از ساختمان ها می باشد: دسته اول برای ساختمان های به شدت آسیب دیده می باشد، که بخاطر مسايل ایمنی شهروندان و خطر پس لرزه ها، باید فوراً تخریب شود و دسته دوم ساختمان های آسیب ندیده یا آسیب جزیی دیده که ساکنین بتوانند از آنها استفاده کنند.
- ساختمان های با آسیب متوسط در این مرحله خیلی مورد توجه نیستند و در آینده جهت تخریب و یا تعمیر تعیین تکلیف می شدند.

تحول آیین نامه های لرزه ای ساختمان در ترکیه

- قدمت آیین نامه ساختمانی و لرزه ای ترکیه به حدود ۸۰ سال می رسد و از آیین نامه های ایران قدیمی تر هستند. دو قانون بر طراحی و ساخت ساختمان های بتن مسلح در ترکیه تأثیر می گذارد: «TS 500»، مقررات قوانین ساختمانی برای بتن آرمه، که به آن "آیین نامه ساختمان" و "مشخصات سازه هایی که در مناطق دارای خطر ساخته می شوند"، که «آیین نامه لرزه ای» نامیده می شود.
- نقشه پهنه بندی لرزه ای منتشر شده در سال ۱۹۹۶ با استفاده از PGA سطح بندی شده بود و بر اساس تحلیل خطر لرزه ای احتمالی (PSHA) برای دوره بازگشت ۴۷۵ سال تهیه شد. این نقشه پنج منطقه لرزه خیز با شتاب های حداکثر هر پهنه را ارائه می کرد.
- در سال ۱۹۹۷، آیین نامه لرزه ای اصلاح شد. دو سال بعداز بازنگری در سال ۱۹۹۹، یک منطقه پر جمیعت ترکیه توسط دو زمین لرزه بزرگ تحت قرار گرفت: زلزله ۱۷ آگوست Kocaeli با بزرگای Mw7.4 و ۱۲ نوامبر Düzce با بزرگای Mw7.2. پس از این زلزله ها، نیازهای بهسازی ساختمان های موجود باعث بازنگری در ساختمان های موجود شد.
- در سال ۲۰۰۷، آیین نامه جدیدی با عنوان "مشخصات ساختمان هایی که در مناطق زلزله زده ساخته می شوند" منتشر شد (Soyluk and Harmankaya, 2012).

تحول آبین نامه های لرزه ای ساختمان در ترکیه

- با توسعه مهندسی زلزله، مطالعات برای تکمیل آبین نامه لرزه ای ساختمان ترکیه (TBDY 2018) انجام شد که نهایتا در سال ۲۰۱۸ منتشر شد و در سال ۲۰۱۹ اجرایی شد.
- در مقایسه با ویرایش قبلی، یکی از تغییرات عمدی، اصلاح انجام شده در تعریف بارهای طراحی زلزله بود. به جای یک نقشه پهن‌بندی لرزه‌ای، یک نقشه کانتور مبتنی بر زمین مرجع ارائه شده است و شتاب‌های PGV، PGA و طیفی را برای زلزله‌های مختلف می‌دهد (SUCUOĞLU و همکاران، ۲۰۲۰).

کیفیت مصالح

کیفیت مصالح

- کیفیت نامطلوب بتن (عدم ویبره مناسب، کمبود سیمان)
- شن و ماسه رودخانه ای
- تمیز نبودن شن و ماسه
- استاندارد نبودن دنه بندی (وجود قلوه سنگ در بتن)
- مقاومت پایین بتن بویژه در ساختمان های قبل از سال ۲۰۰۰
- میلگرد ساده



وجود قلوه سنگ در بتن



TUGCE TETIK/EEFIT

Earthquake Engineering Field Investigation Team (EEFIT)

قلوه سنگ رودخانه ای در بتن ها مشاهده می شد



قلوه سنگ رودخانه ای با قطر ۹۰ میلیمتر!



گروه مهندسی عمران دانشگاه فنی کارادنیز



کیفیت و مقاومت
نامناسب بتن





نمونه های بتن در اصلاحیه



https://www.linkedin.com/in/furkan-narlitepe-3bb960191?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAAC0rZD8BvEBWURI2HMaaxRckjp6OR3A3I2o

میلگرد ساده



آرماتورهای غیراستاندارد(ترد)

• توضیح: با توجه به محدوده‌ی قطر میلگرد و دیگر مشخصات آنها طبق ضوابط، میلگردها باید تا حد کرنش گسیختگی پیش روند که در این حالت باریک شوندگی در محل پارگی مشهود خواهد بود. این در حالی است که در تصاویر بعدی، نشانه‌ای از باریک شوندگی در محدوده‌ی پارگی ملاحظه نمی‌گردد و از آنجایی که چرخه‌ی بارگذاری و باربرداری در زلزله محدود است لذا بحث شکست ناشی از خستگی نیز موضوعیت ندارد. از این رو شکست فوق عمدتاً نشان از ترد شکنی و غیر شکل پذیری میلگردهای مصرفی دارد. برای اعلام نظر قطعی در این خصوص انجام آزمایش‌های مرتبط الزامی است.

آرماتورهای غیراستاندارد(ترد)



ایرادات اجرایی

ایرادات اجرایی

- ضخامت کم بتن پوشش
- فاصله غیر یکسان آرماتورها
- خم ۹۰ درجه
- عدم توجه به جایگذاری صحیح آرماتورها
- عدم اجرای صحیح بتن ریزی

ایرادت اجرایی






عدم رعایت فاصله بین آرماتورها



ضخامت بسیار کم بتن پوشش



ضخامت بسیار کم بتن پوشش

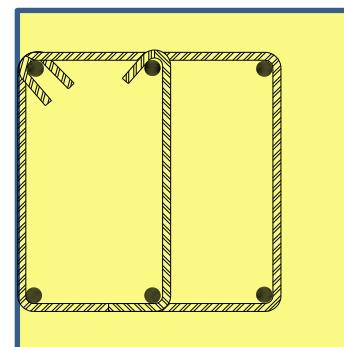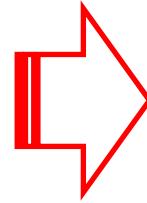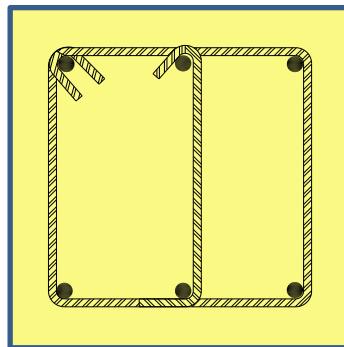

خم ۹۰ درجه خاموت(م)



ضوابط آیین نامه برای خاموت

- در آیین نامه بتن ایران (تجدید نظر دوم ویرایش ۱۴۰۰) بند ۱-۳-۵-۲۰ آمده است "آرماتورهای عرضی در ستون ها باید به صورت دور پیچ و یا به صورت دورگیر در نظر گرفته شود" که در بند ۳-۲ تعریف آرماتور دورگیر آمده است "تنگ بسته یا تنگ دور پیچ شده به طور پیوسته، که از یک یا چند میلگرد ساخته شده و هر کدام در دو انتهای قلاب های لرزه ای دارند. آرماتور دورگیر نباید از میلگردهای آجدار سر دار ساخته شود. در تعریف قلاب لرزه ای آمده است "قلاب با خم ۱۳۵ درجه و یا بیشتر بر روی خاموت ها، دورگیرها و یا سنجاقی ها با طول مستقیم بعد از خم حداقل ۶ برابر قطر و یا ۷۵ میلی متر."
- قلاب های متعلق به دورگیرهای دایره ای می توانند خم ۹۰ درجه یا بیشتر داشته باشند. قلاب های لرزه ای باید آرماتورهای طولی را در برابر گیرند و طول مستقیم آنها رو به داخل باشد.

فواصل نامنظم و نامناسب تنگ ها(خاموت ها) در ناحیه بحرانی



<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7031134123167559681/>

ضوابط مربوط به فواصل تنگ‌ها(خاموت‌ها) در ناحیه بحرانی

- در ساختمانهای بتن آرمه با ضوابط شکل پذیری متوسط لازم است حداکثر فواصل میلگردهای عرضی در نواحی انتهای ستون و تیر (نواحی بحرانی) به صورت فشرده و با فواصل کمتر مورد استفاده قرار گیرند. همانطور که در تصاویر قبلی ملاحظه گردید در اکثر مقاطع آسیب دیده و قابل مشاهده، تنگ‌ها دارای فواصل نامنظم و بعضاً زیاد بودند که بر اساس ضوابط و مقررات ملی ایران مبحث ۹ یا آیین نامه بتن ایران (تجدید نظر دوم ویرایش ۱۴۰۰) صحیح نمی باشد.

عدم اجرای خم انتهای
میلگردهای طولی



عدم اجرای خم انتهای میلگردهای طولی



عدم اجرای خم انتهای
میلگردهای طولی




عدم اجرای خم انتهای میلگردهای طولی

- رعایت گیرداری میلگردهای طولی اعضای بتنی در انتهای، باعث آسیب جدی بر اتصالات انتهایی این اعضا با اعضای متقاطع شده و شکل پذیری سازه به شدت کاهش می یابد.
- سازه در هنگام زلزله و اعمال بارهای لرزه ای، ظرفیت جابجایی قابل توجه بر اساس طراحی صورت گرفته را دارد. این مهم در صورتی اتفاق می افتد که اعضای سازه ای همچون تیرها و ستونها و دیوارهای برشی که وظیفه تحمل بار و کنترل این جابجایی را دارند به یکدیگر به صورت یکپارچه و منسجم تا انتهای بار لرزه ای باقی مانده و در برابری جانبی مشارکت نمایند و اتصال فیما بین اجزای سازه ای آخرین محلی باشد که دچار انفال می گردد.
- از این رو اتصالات این اعضا که اصطلاحا چشممه اتصال (گره) گفته می شود، تنها با آرماتورگذاری صحیح تامین می شود و از اهمیت بیشتری برخوردار است.
- در مراجع و آیین نامه های معتبر همچون ACI جزیياتی همچون؛ تعبیه اتصالات مکانیکی یا قلاب در انتهای میلگردهای طولی و یا تامین طول گیرایی لازم برای تامین این اتصال ارایه شده است. بر اساس مشاهدات میدانی از ساختمنهای آسیب دیده ملاحظه گردید که در بسیاری موارد، آرماتورهای ستون از سقف یا کف به راحتی خارج شده اند و عملا از ظرفیت برابری سازه (شکل پذیری) استفاده نشده است.

ضوابط خم انتهای میلگردهای طولی

- به جهت عملکرد شکل پذیر اعضای بتن آرمه و انتقال نیرو بین بتن و میلگرد در آیین نامه بتن ایران (تجدید نظر دوم ویرایش ۱۴۰۰) بند ۲-۲-۱-۱ آمده است "قلاب های استاندارد برای مهار آرماتورهای طولی آجدار در کشش باید مطابق الزامات جدول ۱-۲۱ در نظر گرفته شوند." از این رو لازم است میلگردها در انتهای اعضا به صورت قلاب (۹۰ یا ۱۱۰ درجه) درآورده شوند. که در قلاب های ۹۰ درجه (گونیا) به اندازه طول مستقیم بعد از شعاع خم نیاز است که مجموعاً برای میلگردهای زیر نمره ۲۱ از انتهای خم برابر می شود (شکل ۳-۱۶).

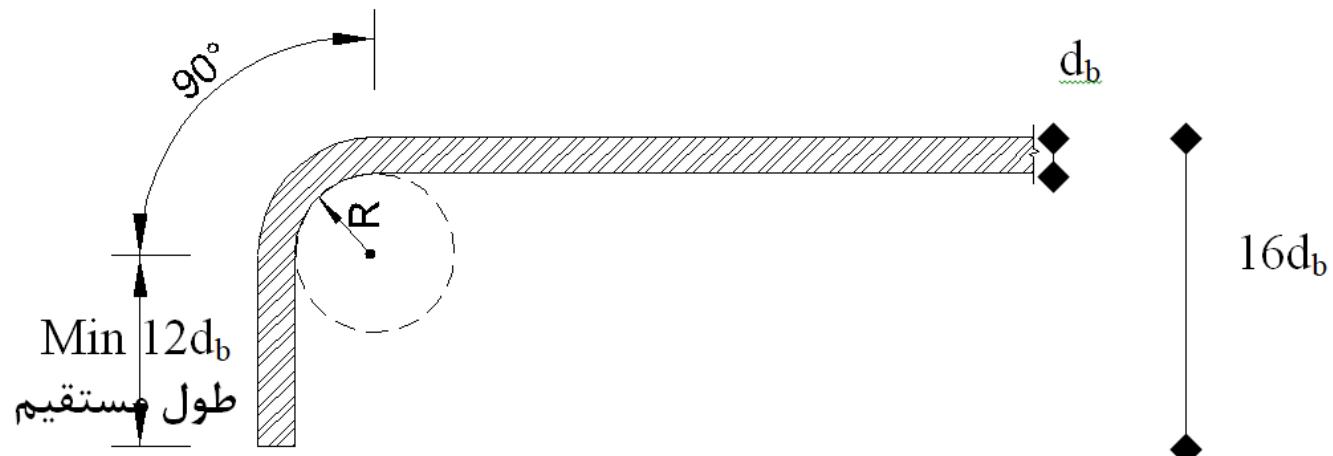

عدم رعایت خاموت
گذاری در چشمeh اتصال



عدم رعایت خاموت گذاری در چشمۀ اتصال

در خصوص اهمیت آرماتور گذاری در چشمۀ اتصال توضیحاتی قبل ارایه گردید. در مشاهدات میدانی از ساختمانهای آسیب دیده به وضوح دیده می شود که تنگ های چشمۀ اتصال تعییه نشده است. این نقص بر کاهش شکل پذیری سازه و در نتیجه جابجایی بیشتر طبقه و نهایتا تخریب کامل سازه منتهی می شود.

ضوابط آرماتور عرضی اتصال ستون به شالوده

• در آیین نامه بتن ایران (تجدید نظر دوم ویرایش ۱۴۰۰) بند ۲۰-۳-۵-۶ آمده است "در محل اتصال ستون به شالوده (شکل پذیری متوسط)، آرماتور طولی ستون که به داخل شالوده ادامه داده شده است باید در طول حداقل برابر با ۳۰۰ میلیمتر با استفاده از آرماتور عرضی مطابق ضوابط بند ۲۰-۳-۵-۲ محصور گردد." همچنین برای مقادیر آرماتورهای عرضی در چشمۀ اتصال در بند ۲۰-۴-۵ آمده است " فاصله آرماتورهای عرضی ناحیه اتصال تیر به ستون از یکدیگر، که در ارتفاع عمیق ترین تیر متصل به گره، نباید از کوچکترین مقدار محاسبه شده مطابق بندهای ۲۰-۳-۵-۳-۳-۵ بیشتر باشد" و در تفسیر این بند ت-۲۰-۵-۴-۴ آمده است "حداکثر فاصله آرماتور عرضی درون یک اتصال با محدودیت های فاصله آرماتورگذاری در ستونهای قابهای خمشی متوسط مشابه است (اتصالات وجوده خارجی ساختمان به دلیل محصور نشدن وجه بیرونی اتصال بسیار آسیب پذیر هستند، این مساله حساسیت آرماتورهای عرضی ناحیه اتصال را بیشتر می کند)".

ساختمان های بتنی قدیمی

قبل از سال ۲۰۰۰ ساخته شده اند

ساختمانهای قبل از سال ۲۰۰۰

Prof. Dr. Alper İlki Hoca

Professor of Structural Engineering at Istanbul Technical University (ITU)

دو عیب اصلی که در ساختمان هایی که به شدت آسیب دیده اند یا در انتظار تخریب هستند(بویژه ساختمان های قبل از سال ۲۰۰۰) خودنمایی می کند:

- (۱) قطر و فاصله ناکافی خاموت
- (۲) مقاومت فشاری کم بتن

ساختمانهای قبل از سال ۲۰۰۰



ساختمانهای قبل از سال ۲۰۰۰



ساختمانهای قبل از سال ۲۰۰۰



ساختمانهای قبل از سال ۲۰۰۰



ساختمانهای قبل از سال ۲۰۰۰



ساختمانهای قبل از سال ۲۰۰۰



ساختمانهای قبل از سال ۲۰۰۰



ساختمانهای قبل از سال ۲۰۰۰





ساختمانهای بعداز سال ۲۰۰۰

- ابعاد مقاطع بیشتر شده بود
- میزان آرماتور مصرفی بیشتر شده بود.
- آرماتورها آجدار بودند.
- خاموت ها نزدیک تر بودند.
- کیفیت شن و ماسه و بتن ها بهتر شده بود.

ساختمانهای بعداز سال ۲۰۰۰



ساختمانهای بعداز سال ۲۰۰۰




ایرادات طراحی

ایرادات طراحی



شکست در جهت ضعیف ستون ها

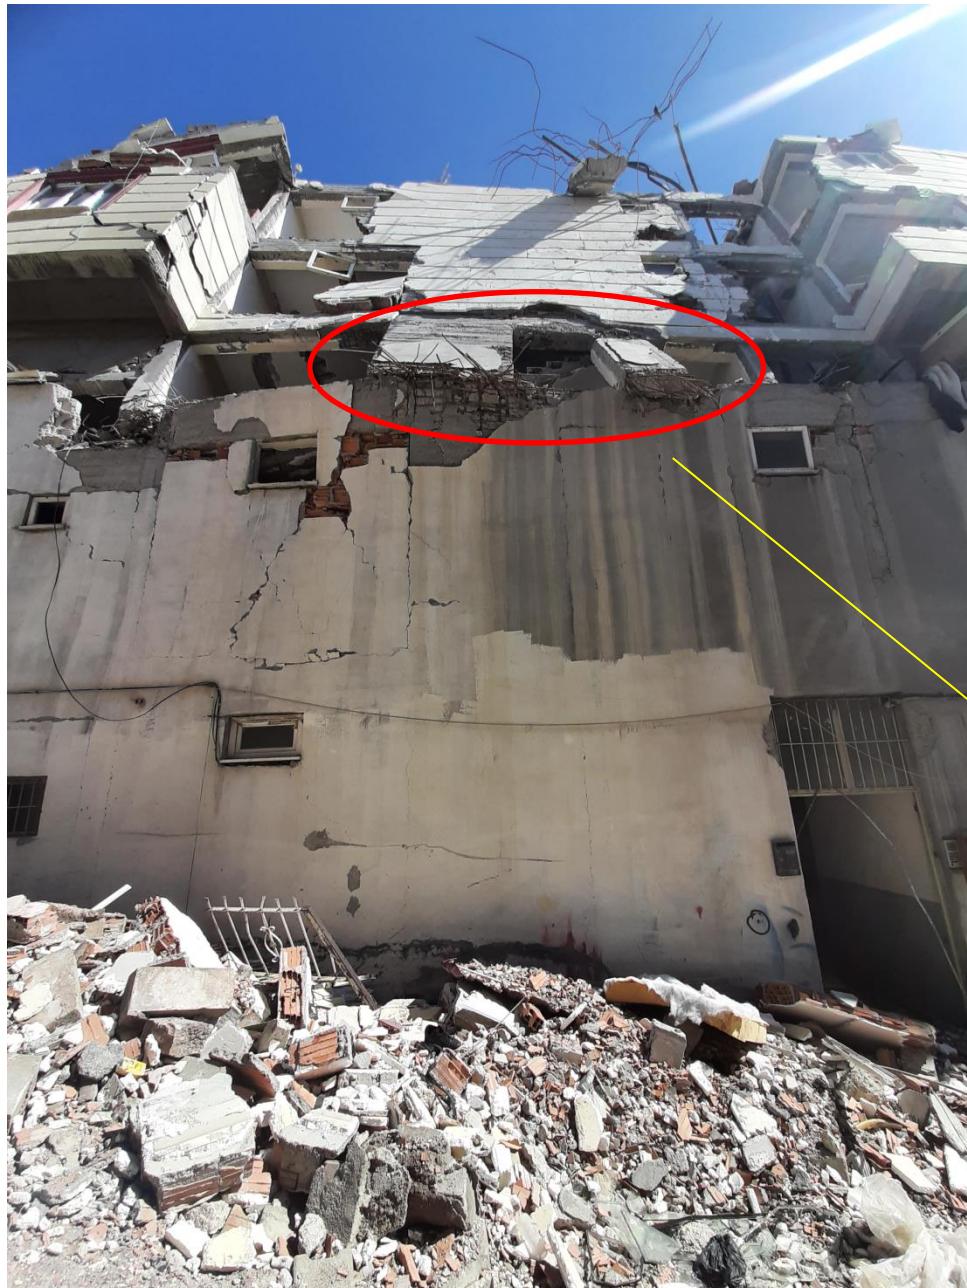

شکست در جهت ضعیف ستون ها



شکست در جهت ضعیف ستون ها



مقایسه ستون

مستطیلی


۱۰۰*۲۵ سانتی متر

و ستون مربع

۵۰*۵۰ سانتی متر



نسبت ممان اینرسی دو جهت
ستون مستطیلی ۱۶ برابر

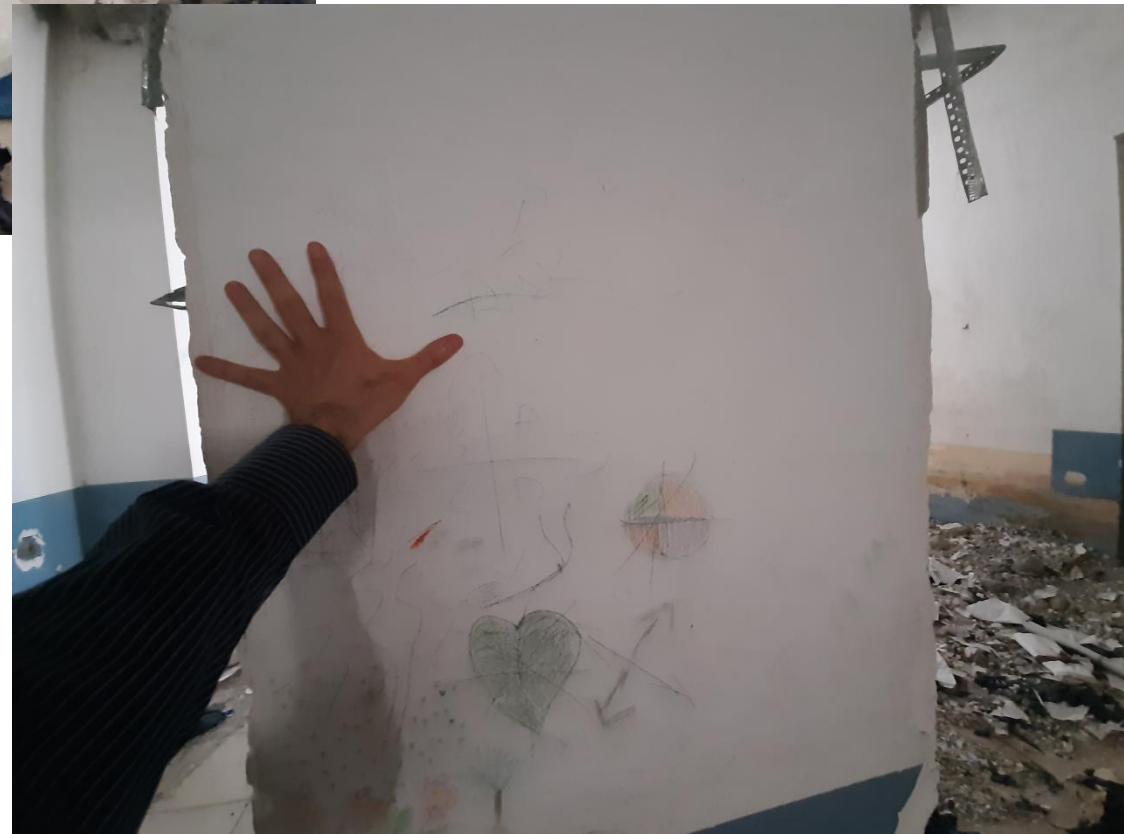

ستون مستطیلی در دو جهت(همسايه ساختمان قبلی)







ضخامت ستون-دیوار در ساختمان بلندمرتبه(۲۵ سانتیمتر)



ساختمان های جدید و لوکس







حالات مختلف آسیب های ساختمان های بتنی

تغییرات سختی در ارتفاع



تغییرات سختی در ارتفاع



تغییرات سختی در ارتفاع



تغییرات سختی در ارتفاع



تغییرات سختی در ارتفاع




رقتار متفاوت طبقات (تغییرات سختی و مقاومت در ارتفاع!)

اصلاحیه



https://www.linkedin.com/in/ahmet-can-altuni%C5%9Fik-69656b37?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_min_iProfile%3AACoAAAe8YBIBBx7CGFktsDDOH5DEO5tKLwx5J9Q

رقتار متفاوت طبقات (تغییرات سختی و مقاومت در ارتفاع)

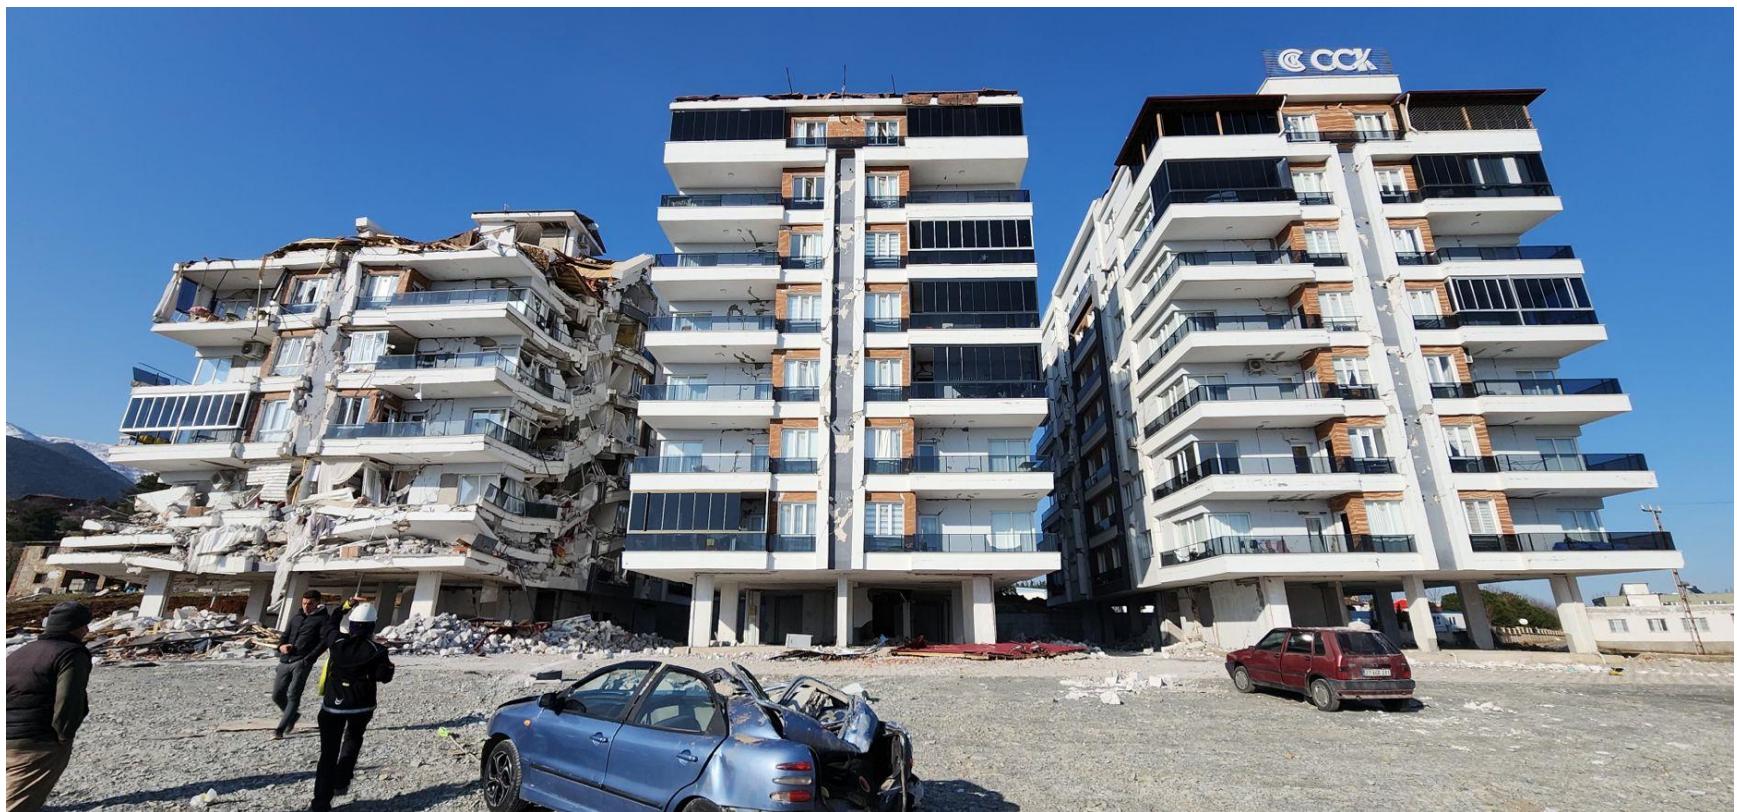



طبقه نرم
(گل باشی)



www.linkedin.com/in/tu%C4%9F%C3%A7e-tetik-30739a72/recent-activity/

طبقه نرم



ضربه زدن ساختمان ها به همدیگر



درز بین ساختمان ها



مفصل پلاستیک در خارج از ناحیه بحرانی تیرها



مفصل پلاستیک در خارج از ناحیه بحرانی تیرها



مفصل پلاستیک در ستون



https://www.linkedin.com/in/ahmet-can-altuni%C5%9Fik-69656b37?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_min_iProfile%3AACoAAAe8YBIBBx7CGFktsDDOH5DF05tKIwx5I90

گروه مهندسی عمران دانشگاه فنی کارادینیز

شکست برشی در ستون



ستون کوتاہ



https://www.linkedin.com/in/ahmet-can-altuni%C5%9Fik-69656b37?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAAAe8YBIBBx7CGFktsDDOH5DEO5tKLwx5J9Q

تغییرات سختی در ارتفاع ستون و ستون کوتاه



گروه مهندسی عمران دانشگاه فنی کارادنیز

دیوار برشی



دال

انواع دال:

- دال ساده
- دال تیرچه بلوک
- دال مجوف

ایرادات دال ها:

- فاقد تیر پیرامونی
- فاقد اتصال مناسب به ستون
- سنگین بودن

سقف های ضخیم(اسکندرون)



سقف های ضخیم(اسکندرон)



عدم رعایت تیر ضعیف-ستون قوی (اسکندرон)



عدم اتصال مناسب تیر به ستون



دریفت های زیاد



دریفت های زیاد علیرغم رعایت اکثر ضوابط



دریفت های زیاد علیرغم رعایت اکثر ضوابط



حالات آسیب دال



Wenchang EQ.
by Bastami



Wenchang EQ.
by Bastami

شکست پانچ دال



راه پله



آتش سوزی



یک تشابه رفتاری



ساختمان های جدید

ساختمان های جدید



ساختمان های جدید




ساختمان های جدید



ساختمان های جدید



ساختمان های جدید

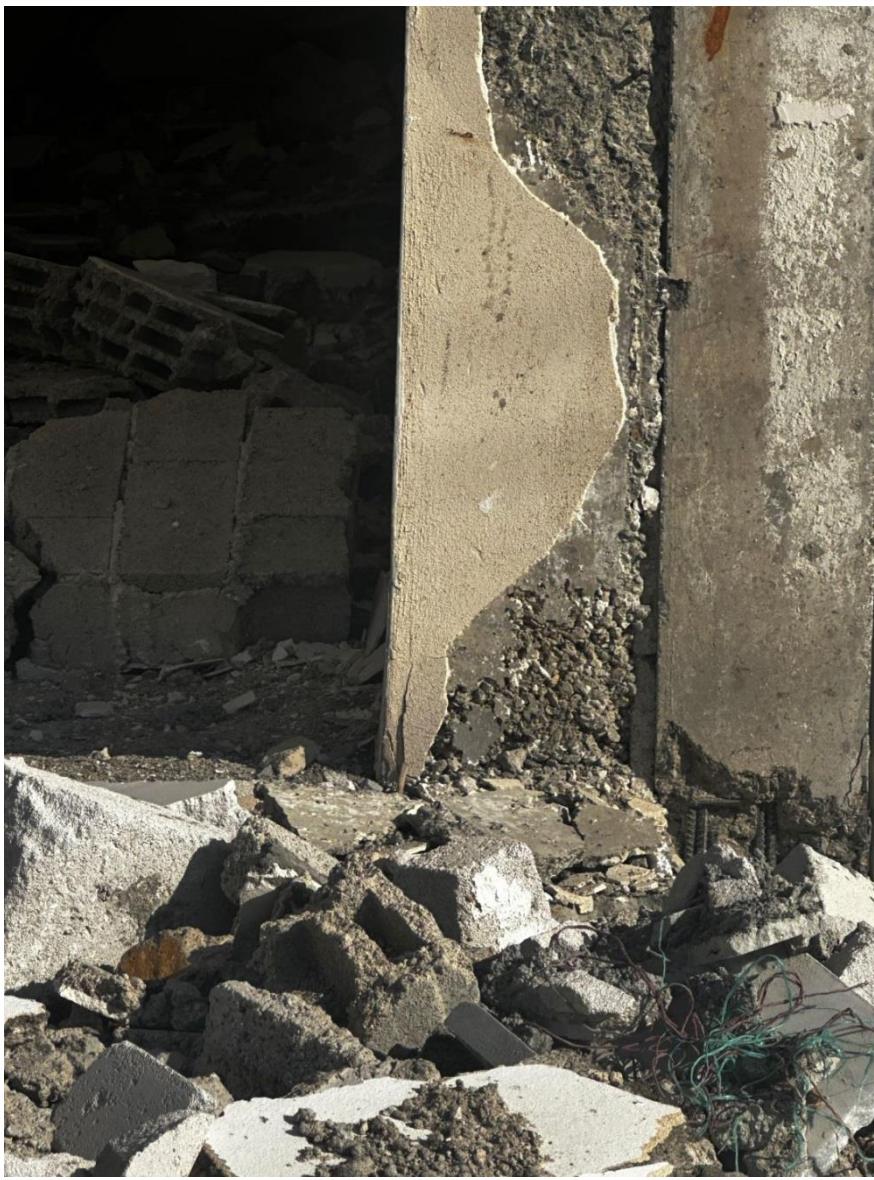

سیستم معیوب نظارت ساختمان برای فروش



Volkan Alabas

The last I want to convey will be the illustrated example; It is a 2-year-old site, high-rise and 12-floor. Its sales continued until the last moment (between 6-10 million TL). Deficiencies in the details. We can say that there is a lack of control mechanism.

The main shortcoming is the unqualified administrators, the students established in every district in the last 20 years. The quality of the so-called civil engineer graduated from the university without a civil servant, the fact that the system that will provide control has lost its seriousness in bureaucracy and local relations, and most importantly, the unconsciousness of the society.





ساختمان های در حال ساخت

ساختمان در حال ساخت (با ایرادت موجود در ساختمان های آسیب دیده)



ساختمان در حال ساخت (با ایرادت موجود در ساختمان های آسیب دیده)



ساختمان در حال ساخت با کیفیت و عملکرد مطلوب(عثمانیه)



ساختمن در حال ساخت با کیفیت و عملکرد مطلوب(عثمانیه)



ساختمان های بتی صنعتی (شهر باغچه)



سازه فولادی(موزه باستان شناسی هاتای)



سازه فولادی(موزه باستان شناسی هاتای)



سازه فولادی(موزه باستان شناسی هاتای)



سازه فولادی(موزه باستان شناسی هاتای)



سازه فولادی(موزه باستان شناسی هاتای)



اثرات ژئوتکنیکی و گسیپختگی زمین

- گسلش سطحی
- روانگرایی
- گسترش جانبی
- زمین لغزش
- ریزش کوه

اثرات خاک

- در هاتای بیشترین تخریب ها در شتاب های زمین بالا و بیشتر) و در خاک های آبرفتی مشاهده می شود.

https://www.linkedin.com/in/serhat-k%C3%BC%C3%A7%C3%BClali-10b30970?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAAA7-4VsBRdsvFjESAqafyVrP2uMTHz76XTA

شهر گل باشی

GÖLBAŞI ÇEK-AYIR HAVZASI

R.DEMİRTAŞ,
12 Şubat 2023



اثرات روانگرایی بر عملکرد ساختمان ها



پی گستردہ



اثرات روانگرایی بر عملکرد ساختمان ها



اثرات روانگرایی بر عملکرد ساختمان ها



اثرات روانگرایی بر عملکرد ساختمان ها



اثرات روانگرایی بر عملکرد ساختمان ها



اثرات روانگرایی بر عملکرد ساختمان ها



اثرات روانگرایی بر عملکرد ساختمان ها



اثرات روانگرایی بر عملکرد ساختمان ها



اثرات روانگرایی بر عملکرد ساختمان ها



اثرات روانگرایی بر عملکرد ساختمان ها



اثرات روانگرایی بر عملکرد ساختمان ها



اثرات روانگرایی بر عملکرد ساختمان ها



اثرات روانگرایی بر عملکرد ساختمان ها



اثرات روانگرایی بر عملکرد ساختمان ها



اثرات روانگرایی بر عملکرد ساختمان ها



اثرات روانگرایی بر عملکرد ساختمان ها



اثرات روانگرایی بر عملکرد ساختمان ها



اثرات روانگرایی بر عملکرد ساختمان ها



اثرات روانگرایی بر عملکرد ساختمان ها



اثرات روانگرایی بر عملکرد ساختمان ها



اثرات روانگرایی بر عملکرد ساختمان ها



اثرات روانگرایی بر عملکرد ساختمان ها



اثرات روانگرایی بر عملکرد ساختمان ها



اثرات روانگرایی بر عملکرد ساختمان ها



اثرات گسیختگی سطحی و روانگرایی بر عملکرد ساختمان ها



اثرات گسیختگی سطحی و روانگرایی بر عملکرد ساختمان ها



اثرات گسیختگی سطحی و روانگرایی بر عملکرد ساختمان ها



اثرات گسیختگی سطحی و روانگرایی بر عملکرد ساختمان ها



آسیب های سازه ای وارد بر ساختمان های بتونی بر اثر روانگرایی و گسلش سطحی



آسیب های سازه ای وارد بر ساختمان های بتنی بر اثر روانگرایی و گسلش سطحی



آسیب های سازه ای وارد بر ساختمان های بتنی بر اثر روانگرایی و گسلش سطحی



آسیب های سازه ای وارد بر ساختمان های بتونی بر اثر روانگرایی و گسلش سطحی



اقدامات حقوقی


دستور دادستانی برای نمونه برداری از بتن ها

- به دستور دادستانی کل ۱۰ استان کشور، نمونه برداری از آوارها توسط آزمایشگاه های ساختمانی با همراهی پلیس انجام شد.



اقدامات حقوقی

دستور دادستانی برای نمونه برداری از بتن ها

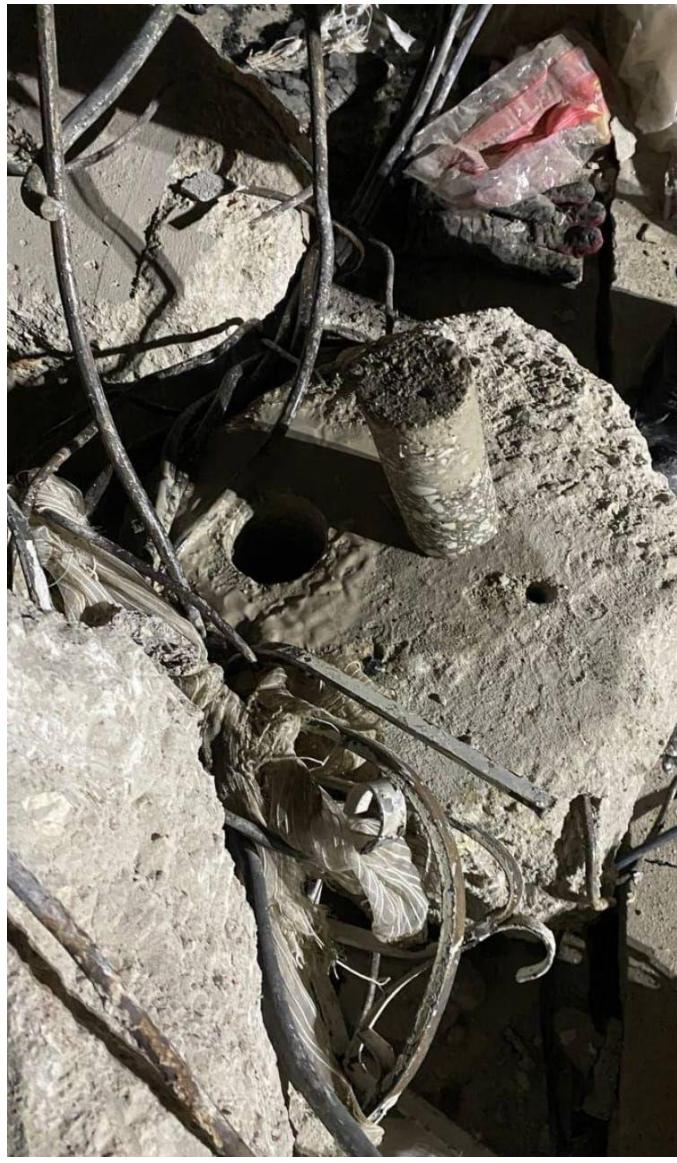

دستگیری پیمانکاران ساختمان های تخریب شده



با تشکر از توجه شما عزیزان